

|                                  |  |  |   |
|----------------------------------|--|--|---|
| <b>Bunker<br/>WH-Nr<br/>5887</b> | <b>Regelbau<br/>24 R</b><br><br>MG-Doppelschartenstand | <b>Westwall,<br/>Oberrheinstellung</b> | <b>Rheinufer,<br/>s Märkt,<br/>s Stauwehr Kembs</b> |
|----------------------------------|--|--|---|

|                             |                              |  |  |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| <b>Objektnummer</b><br>7578 | <b>Bauformnummer</b><br>1598 | <b>Heutiger Zustand</b><br>Bausubstanz intakt. | <b>Stellungskarte/TK25</b><br>8311 Lörrach |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|

Vor der Frontseite und neben den beiden Seiten liegen Unterschießschutzplatten. Der Vorpanzer mit den Schartenstufen vor den beiden MG-Kampfräumen ist anders geschnitten als nach dem Regelbauplan.

Die Frontseite weist zahlreiche Granattreffer auf, möglicherweise verursacht durch einen Panzer oder Panzerjäger. Der tiefste Krater reicht 140 cm hinein in einem Winkel von etwa 20 Grad. Die linke Seite weist zahlreiche MG-Treffer auf. Links und rechts im Hof ein Stahlrost mit vier Querrippen (13ML01), das rechte noch mit Lochblech. An der Rückseite die zubetonierte Notausgangsschacht. Es handelt sich um die einzige erhaltene Uferkasematte der Oberrheinstellung.

#### Bauformbeschreibung 1

Die Uferkasematten am Steilufer im südlichen Bereich der Oberrheinstellung wurden aufwendig gegen Kippen und Abrutschen durch Unterschießen gesichert. Unter den Bauwerken liegt nur loser Kies, der durch Artilleriebeschuss leicht entfernt werden könnte. Deshalb kommen folgende Maßnahmen vor:


- Die Bodenplatte könnte verstärkt ausgeführt worden sein.
  - Vor der Frontseite, neben den Seitenwänden und vor dem Hof könnten starke Stampfbetonplatten liegen, mindestens 1,5 m stark. Vor dem Hof könnte die Platte stärker sein, um den höher gelegenen Eingang besser zugänglich zu halten. (Dieses Merkmal findet sich in der Gegend von Neuenburg.)
  - Unter der Bodenplatte könnten ein oder sogar zwei dicke Stampfbetonplatten vorkommen. (Dieses Merkmal findet sich in der Gegend von Istein.)
  - Unter oder vor der frontseitigen Hälfte könnten tiefgründige Stampfbetonwände vorkommen. (Istein)
- Möglicherweise fällt diese Bauform auf Dauer in weitere Bauformen aus einander.

#### Baujahr/Epoche

1938 (*Limesbauprogramm*)

#### Bauformbeschreibung 2


Abgeleitet vom Regelbau: 24  
MG-Doppelschartenstand (Bauform 856)

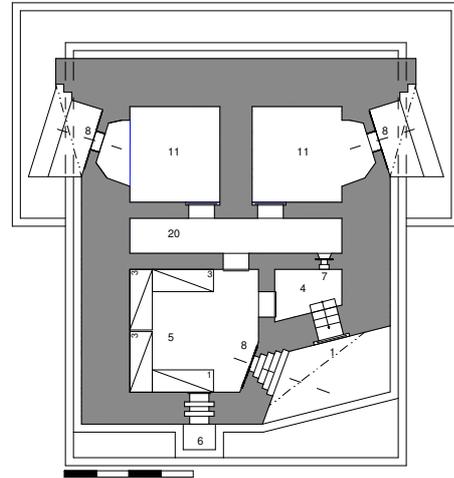

▲ Eine Bauform des *Limesbauprogramms*, die während seinen ersten Wochen noch in B1 ausgeführt wurde und danach auf B (alt) verstärkt weiter gebaut wurde. Die umgebenden Wände sind Trogwände gegen Hochwasser.

#### Autor

Aufmaß & Zeichnung © Patrice Wijnants

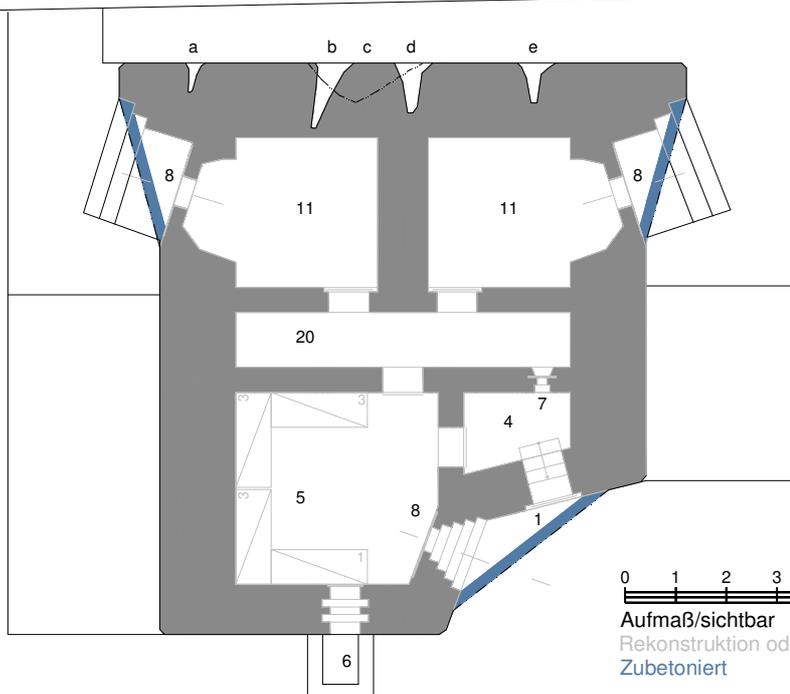

- 1 Eingang
- 2 Entgiftungsnische
- 3 Passive Gasschleuse
- 4 Aktive Gasschleuse
- 5 Bereitschaftsraum
- 6 Notausgang
- 7 Scharte für Gewehr
- 8 Scharte für MG
- 10 Flankierungsanlage für MG
- 11 Kampfraum für MG
- 20 Flur



Aufmaß/sichtbar

Rekonstruktion oder nicht zugängliche Bereiche

Zubetoniert



|  |              |                   |                                   |
|--|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Quellen</b>                                     | (Siehe S. 2) | <b>Seite</b>      | 1 von 4                           |
| <b>Besucht</b>                                     | 16.05.2020   | <b>Änderungen</b> | <b>Letzte Änderung</b> 10.08.2020 |
| VEWA Verein zur Erhaltung der Westwallanlagen e.V. |              | www.vewa-ev.de    | patrice.wijnands@vewa-ev.de       |

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| <b>Bunker<br/>WH-Nr<br/>5887</b> | <b>Regelbau<br/>24 R</b><br><br>MG-Doppelschartenstand | <b>Westwall,<br/>Oberrheinstellung</b> | <b>Rheinufer,<br/>s Märkt,<br/>sö Stauwehr Kembs</b> |
|----------------------------------|--|--|--|

|                             |                              |  |  |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| <b>Objektnummer</b><br>7578 | <b>Bauformnummer</b><br>1598 | <b>Heutiger Zustand</b><br>Bausubstanz intakt. | <b>Stellungskarte/TK25</b><br>8311 Lörrach |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|



▲ [5030817] Ansicht von Norden: Links die Rückseite, rechts die rechte Seite, dazwischen die Hofseite.



▲ [5030818] Ansicht von Norden: Der zubetonierte Hof.

#### Ökologische Bedeutung

Biotoptyp im Bauwerk: HZ2 Bunker mit geschlossenen Hohlräumen.

Biotoptyp Oberfläche: HT0/HVx/V Versiegelte Flächen, Hofplatz, Lagerplatz, Parkplatz, Straßen

#### Besonderheiten Verkehrssicherung

Verkehrssicherungsklasse: 2

Außerorts/Sichtkontakt trotz Laub ab Wegesrand möglich

Aktuelle Verkehrssicherung: Vermauert/zubetoniert

Anmerkungen: Die beiden Schartenfronten und der Eingangshof sind zubetoniert worden.

#### Geodätische Grundlagen und Koordinaten

ETRF89/WGS84 Lon/Lat:

7,574585 47,617747

Potsdam/Gauß-Krüger RE/HO:

3392922 5276470


Punktquelle: GPS-Messung

#### Quellen

- 1) + (Begehung Engel, Kuhnert & Wijnands) 2002
- 2) Begehung Wijnands 2020
- 3) WH-Nr nach \*181.8311.1 (BAMA 932-9 KART)



▲ [5030819] Ansicht von Osten: Die Rückseite mit dem Schacht am Notausgang.

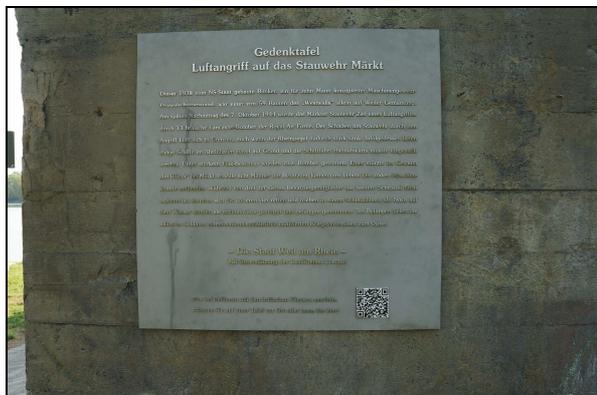

▲ [5030820] An der Rückseite berichtet diese Gedenktafel von einem Luftangriff auf das Stauwehr.



▲ [5030821] Ansicht von Südosten: Die linke Seite mit den vorgelagerten Unterschießschutzplatten.



▲ [5030822] Ansicht von Süden: Die linke Seite mit der zubetonierten linken Schartenfront.

|  |              |                   |                                   |
|--|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Quellen</b>                                     | (Siehe S. 2) | <b>Seite</b>      | 2 von 4                           |
| <b>Besucht</b>                                     | 16.05.2020   | <b>Änderungen</b> | <b>Letzte Änderung</b> 10.08.2020 |
| VEWA Verein zur Erhaltung der Westwallanlagen e.V. |              | www.vewa-ev.de    | patrice.wijnands@vewa-ev.de       |

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| <b>Bunker<br/>WH-Nr<br/>5887</b> | <b>Regelbau<br/>24 R</b><br><br>MG-Doppelschartenstand | <b>Westwall,<br/>Oberrheinstellung</b> | <b>Rheinufer,<br/>s Märkt,<br/>sö Stauwehr Kembs</b> |
|----------------------------------|--|--|--|

|                             |                              |  |  |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| <b>Objektnummer</b><br>7578 | <b>Bauformnummer</b><br>1598 | <b>Heutiger Zustand</b><br>Bausubstanz intakt. | <b>Stellungskarte/TK25</b><br>8311 Lörrach |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|



▲ [5030823] Ansicht von Süden: Die Schäden in der Frontseite.

► [5030824] Der Granattreffer (b) reicht 140 cm tief und könnte bereits Auswirkungen auf die Innenseite des linken MG-Kampfraumes gehabt haben.



▲ [5030825] Der Granattreffer (d) reicht 100 cm tief.

► [5030826] Der Granattreffer (e) reicht 80 cm tief.



|   |              |                             |                                   |
|---|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Quellen</b>  | (Siehe S. 2) | <b>Seite</b>                | 3 von 4                           |
| <b>Besucht</b>  | 16.05.2020   | <b>Änderungen</b>           | <b>Letzte Änderung</b> 10.08.2020 |
| VEWA Verein zur Erhaltung der Westwallanlagen e.V. www.vewa-ev.de |              | patrice.wijnands@vewa-ev.de |                                   |

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| <b>Bunker<br/>WH-Nr<br/>5887</b> | <b>Regelbau<br/>24 R</b><br><br>MG-Doppelschartenstand | <b>Westwall,<br/>Oberrheinstellung</b> | <b>Rheinufer,<br/>s Märkt,<br/>sö Stauwehr Kembs</b> |
|----------------------------------|--|--|--|

|                             |                              |  |  |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| <b>Objektnummer</b><br>7578 | <b>Bauformnummer</b><br>1598 | <b>Heutiger Zustand</b><br>Bausubstanz intakt. | <b>Stellungskarte/TK25</b><br>8311 Lörrach |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|



▲ [5030827] Ansicht von Nordwesten: Die zubetonierte rechte Schartenfront.



▲ [5030828] Ansicht von Norden: Die Schartenstufen des Vorpanzers vor der rechten Schartenfront.



▲ [5030829] Das alte "Bundesvermögensamt Freiburg" hat hier wohl eine Einzelanfertigung angebracht. Dieses Schild ist selbst schon Teil des Denkmals.



▲ [5030830] Der Stahlrost Typ 13ML01 rechts vom Eingang, noch mit dem Lochblech.

|   |              |                             |                                   |
|---|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Quellen</b>  | (Siehe S. 2) | <b>Seite</b>                | 4 von 4                           |
| <b>Besucht</b>  | 16.05.2020   | <b>Änderungen</b>           | <b>Letzte Änderung</b> 10.08.2020 |
| VEWA Verein zur Erhaltung der Westwallanlagen e.V. www.vewa-ev.de |              | patrice.wijnands@vewa-ev.de |                                   |